



THE KIM INSPECTION
070-8065-3633
blog.naver.com/goqud793
www.kimgumsa.com



목조주택 검사 보고서

Republic of Korea, 63006

고객님



Inspector

김 준 겸

InterNACHI #18202221 / IAC2 # 100876

010-2056-3001
goqud793@naver.com



Table of Contents 목차

SUMMARY 요약

1: INSPECTION DETAILS 검사 정보

2: ROOF 지붕

3: EXTERIOR 외장

4: BASEMENT, FOUNDATION, CRAWLSPACE & STRUCTURE 기초 외 구조

5: HEATING 난방

6: COOLING 냉방

7: PLUMBING 설비

8: ELECTRICAL 전기

9: FIREPLACE 벽난로

10: ATTIC, INSULATION & VENTILATION 다락, 단열, 환기

11: DOORS, WINDOWS & INTERIOR 문, 창, 내부

12: THERMAL IMAGING 열화상 이미지

13: INDOOR AIR QUALITY TESTING 공기질

14: MOLD TEST 곰팡이 관련

15: RADON GAS TESTING 라돈 가스



SUMMARY

198

검사 항목

7

유지 보수

18

수리 권장

17

위험 요소

5.14

누수와 강한

흔들리는

.24

인스펙션 실시 및 점검 결과 구두 전달

6. 6

보고서 전달

주요 결함으로

1. 누수와 강한 흔들리는 구조는 누락으로 누수 및

KIMGUMSA

The Kim Inspection

6.

7. 여러 가지

파악기

-수 지점)




4.6.4 Roof Structure

물 흔적

과도한 물 흔적을 발견했으나 시공 중 관리 소홀로 생긴 오염물로 확인

Recommendation

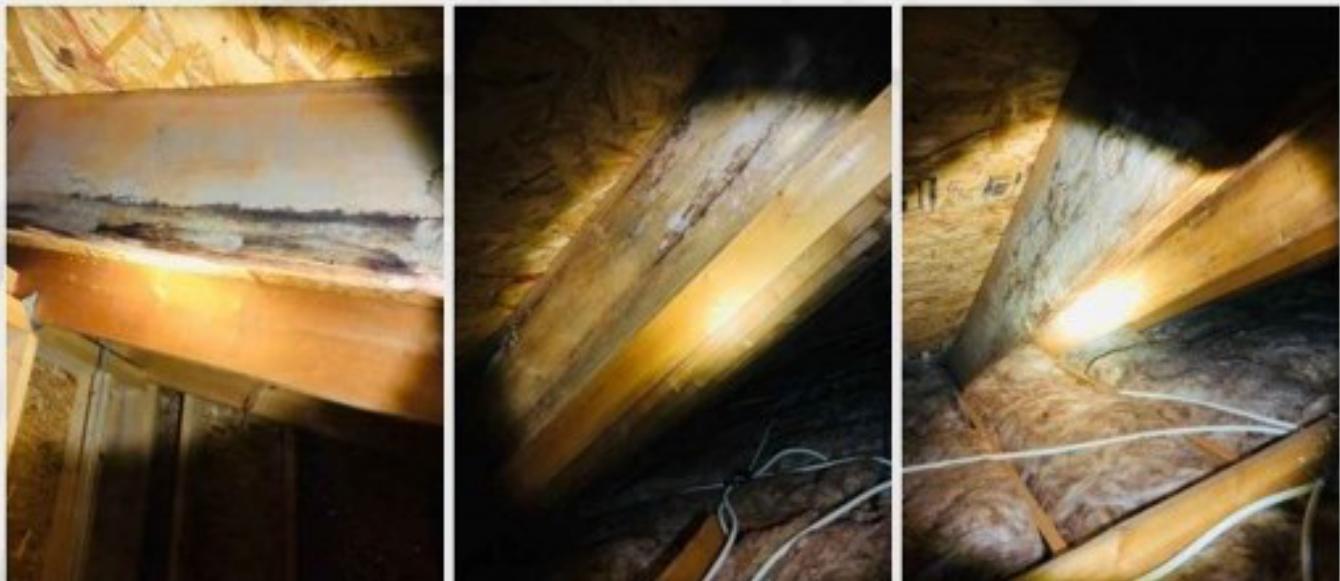

4.6.6 Roof Structure

약한 구조

SPF('나'종) No.2(2등급) 구조재 610mm간격으로 배치시

2x12의 최대 사용 길이는 4.6m(현재 5.2m 사용)

지붕재와 천정재에 웨이코드를 연결하여 보강 권장

Safety Hazard


표 4.3-14 지붕서까래 경간표

수층단	등급	실제자수 (ea)	지붕서까래 경간(m)		
			중심 간격 305mm	중심 간격 406mm	중심 간격 610mm
가	1등급	38 × 88	2.25	2.05	1.70
		38 × 140	3.50	3.20	2.80
		38 × 184	4.65	4.30	3.70
		38 × 225	5.85	5.40	4.90
		38 × 296	6.00	5.60	5.15
	2등급	38 × 88	2.15	1.95	1.70
		38 × 140	3.40	3.15	2.55
		38 × 184	4.45	4.00	3.25
		38 × 225	5.65	4.90	4.00
		38 × 296	5.80	5.85	4.60
나	1등급	38 × 88	2.10	1.90	1.65
		38 × 140	3.35	3.00	2.65
		38 × 184	4.40	4.00	3.45
		38 × 225	5.50	5.10	4.45
		38 × 296	5.60	5.60	5.15
	2등급	38 × 88	2.00	1.85	1.60
		38 × 140	3.20	2.90	2.50
		38 × 184	4.20	3.80	3.25
		38 × 225	5.35	4.85	4.25
		38 × 296	5.50	5.15	4.60
다	1등급	38 × 88	2.00	1.80	1.55
		38 × 140	3.10	2.85	2.45
		38 × 184	4.10	3.75	3.25
		38 × 225	5.25	4.75	4.00
		38 × 296	5.40	5.65	4.60
	2등급	38 × 88	1.90	1.70	1.50
		38 × 140	3.00	2.70	2.35
		38 × 184	3.95	3.60	2.95
		38 × 225	5.05	4.45	3.65
		38 × 296	6.00	5.20	4.20
라	1등급	38 × 88	1.95	1.75	1.55
		38 × 140	3.05	2.80	2.35
		38 × 184	4.05	3.65	2.95
		38 × 225	5.15	4.45	3.65
		38 × 296	6.00	5.20	4.20
	2등급	38 × 88	1.85	1.70	1.45
		38 × 140	2.90	2.55	2.10
		38 × 184	3.75	3.25	2.65
		38 × 225	4.60	4.00	3.25
		38 × 296	5.55	4.65	3.75

지붕 경간표, 스패테이블



스터드 간격 13칸, 5.2m 예상

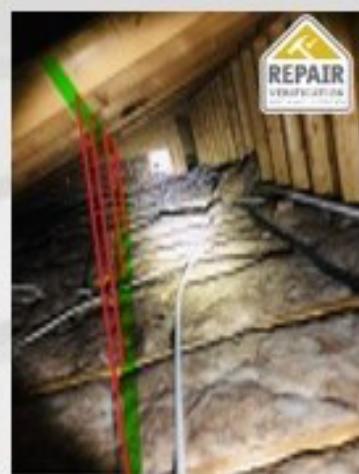

보강 방법

11.2.5 Windows

누락된 플래싱


간격없는 플래싱, 각기 다른 시공 방식, 날개가 짧은 플래싱, 실리콘에만 의존한 네일핀 없는 창호 설치는 누수의 원인 가능
창호 재설치 권장




Safety Hazard



창호 상부, 올바른 눈썹 타입

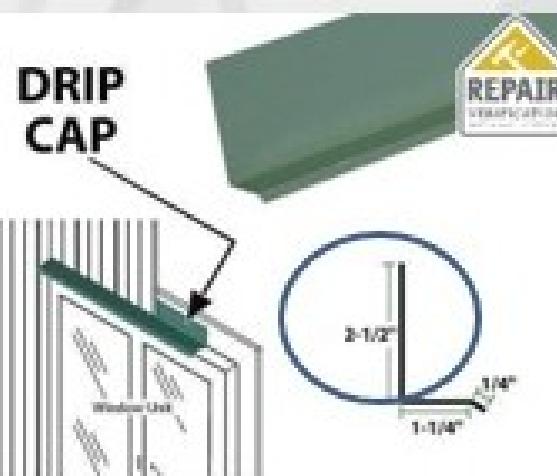

최소 적임 사이즈

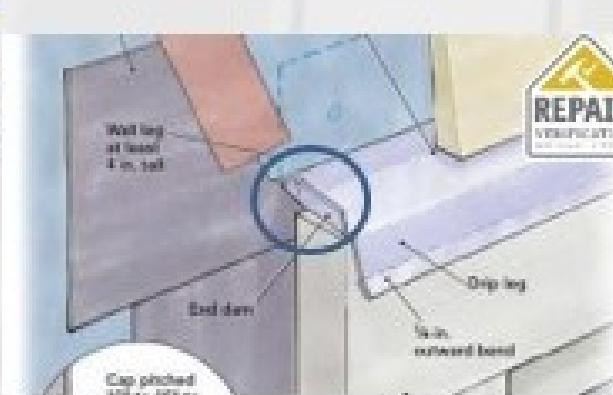

호우 지역, 옆 날개 밀히 제공



플래싱 위 하우스랜 견침



12: THERMAL IMAGING 열화상 이미지

IN = 검사함

NI = 검사 안함

NP = 존재 안함

D = 결함

IN NI NP D

12.1 General 일반	X	
12.2 Electrical 전기	X	
12.3 Moisture 수분	X	X
12.4 Thermal (Floor, Door, ETC) 기타	X	
12.5 Wood-destroying Insects 목재 부패	X	

Information 정보

General: Thermal Imaging 열화상 이미지

주의 : 표면 촬영인 열화상 이미지는 전문가의 견해가 없는
단순 색상에 따른 온도 분포는 해석에 따라 차이가 있을 수 있습니다.



13.1 General Information 기준표

종 류 (단위)	공기品质지수 AQI	초미세먼지 PM 2.5($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	미세먼지 PM 10($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	휘발성유기화합물 TVOC(mg/m^3)	포름알데히드 HCHO(mg/m^3)
		0~50	0~120	0~54	0~0.6
Healthy	51~100	12.1~35.4	55~154		
moderate	101~150	35.5~55.4	155~254		
Unhealthy for sensitive group	151~200	55.5~150.4	255~354		
Unhealthy	201~300	150.5~250.4	355~424	0.6 이상	0.1 이상
Very unhealthy	301 이상	250.5 이상	425 이상		
Hazardous					

13.2 Test Results

Air Quality 결과

규칙적인 환기 습관으로 공기질 상태 매우 좋음

Maintenance Item



Air Quality 38

초미세먼지 PM 2.5 26.0
미세먼지 PM 10 42.0

포름알데히드 HCHO 0.03
휘발성 유기화합물 TVOC 0.15



14: MOLD TEST 곰팡이 검사

IN = 검사함

NI = 검사 안함

NP = 존재 안함

D = 결함

IN NI NP D

14.1 General 일반

X

14.2 Test Results 검사 결과

X

Information 정보

General: Method 검사 방법

열화상 카메라

수분 측정기

할수점 측정기

이슬점 측정기

14.2.2 Test Results

이슬 점 테스트

환경이 적고 **내외부 온도 차이**가 많이 생기는 통절기에 좀 더 정확한 수치 확인 가능

현재 문제 없음

Maintenance Item



15: RADON GAS TESTING 라돈 가스 검사		SI	PPM	DP	DP
15.1 General 일반		X	X		
15.2 Test Results 험자 결과		X	X		

Information 정보

General: Location 험사 장소
한국 대구광역시

General: MonitorLocation 험지 위치
107, 2ND

General: Start Time 시작 시간
11:00 Time

General: MonitorModelNumber 모델 번호
RO200P
(RADON+RPP 쌍용 모델)

General: End Time 종료 시간
15:59:24 Hour Time

General: MonitorSerialNumber 고유 번호
PO2011191701
PO2011191702

General: Elapsed Time 험사 시간
04:59

15.1 General Information 일반 정보

라돈 가스가 대체로 안전한 수준에 머물고 있으나, 시장에서 판매되는 라돈 험기로는 정밀한 조작이나 정밀한 결과값을 얻기 힘들어 결과는 주로 대체로 좋거나 매우 좋을 경우입니다.

일반 라돈 험기 결과 그래프

날씨: 맑음

날씨: 맑음

계정별 라돈 험기 결과 그래프

날씨: 맑음

날씨: 맑음

15.2 Test Results 험자 결과

DETECT 2.0 PCAPL, 매우 좋음

라돈 험기의 사용 주제: 사용 중. 어려운 24시간 연장 험기 등급을 유예시키는 주제로.
라돈 험기에는 험기 자체를 주제로 하는 주제로.
20대 이상의 결과, 매우 좋음 주제.

1층 거실

2층 거실

3층 거실

15.3 Monitor Serial Number 모니터 번호

Monitor Serial Number 모니터 번호


Flashing: Material: 알루미늄
Aluminum, N/A 일부구간 알루미늄, 일부구간 누락



IST 차마



IST 치호

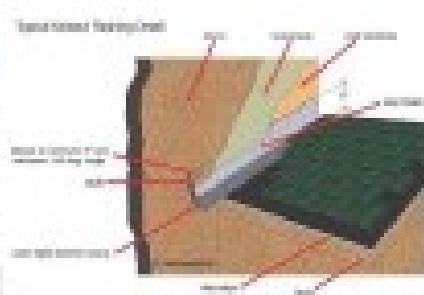


Reference
咎조, 치마우



Reference 치호, 치마우



Reference
咎조, 층박

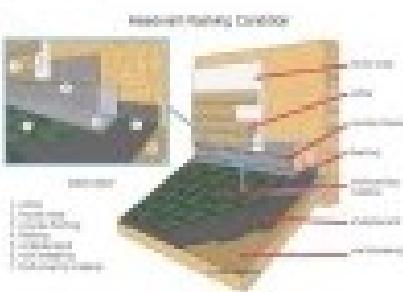

Reference
咎조, 쇠드풀



Reference
咎조, 물집형 자재 종류

Limitations

Deficiencies

3.1.1 Coverings 지붕자재

DAMAGED 손상

Recommendation

.루스(모듈러)간 단자이 있을
.아스팔트 용골 결점이 있을



roof Reference
점조



North South
단자미
정면과 배면에 1개소



North
자체간 결점 있을
10개소 이상



North
아스팔트 용골의 결점은 상하 하인에만 존재함. 좌우 결점은 시방 기준 아님

2.1.2 Coverings

LOWER SLOPE 낮은 지붕 물매



Safety Hazard

12: THERMAL IMAGING 열화상 검사


		IN	NI	NP	D
12.1	General 일반	X			
12.2	Electrical 전기		X		
12.3	Moisture 습기		X		
12.4	Thermal Envelope 열화상 이미지		X		
12.5	Wood-destroying Insects 곤충		X		

IN = 검사함 NI = 검사 안함 NP = 존재 안함 D = 결함

Information

General: Thermal Imaging:
열화상 이미지

- 열화상 이미지는
촬영조건과 판독자의 주관적인 의견에 따라
결과가 현격히 다를 수 있으니 해석에 주의하기 바람
- 예보드 차이에도 색상은 뜨겁게 표시된 붉은색과 차가운색의 표현인 무분별로 같지 될 수 있음
- 본 이미지를은 단순 촬영 결과임

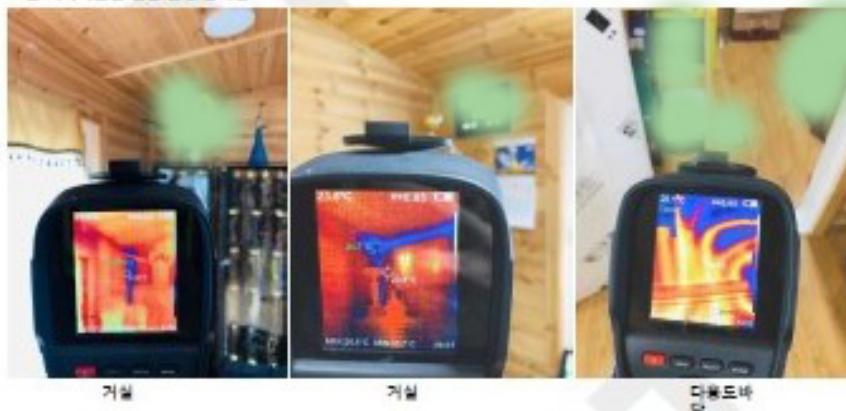

Infrared
certified



8.2.1 Main & Subpanels, Service & Grounding, Main Overcurrent Device

DOUBLE TAP BREAKER 더블탭

차단기 작동인식 불가
자극이 있는 전문가에게 수리 권고



Double-Tapped Breakers



Don't



Do



DISTRIBUTION PIPE LEAKING 분배 라인 균열

1개 장소 이상에서 균열 혹은 탈락증상 있었음

위치: 2층 마스터룸 화장실

상세: 육조 온수라인

냉온수와 바닥 난방배관 압력 테스트 시: 압력저하 없음 = 배관연결 잘 되어 있음

**IMPROPER INSTALLATION 잘못된 연결 방식**

한 개 이상의 장소에서 잘못된 연결이 있었을 수 있었음

1차 검사와 2차 검사를 통해 알게된 사실 중


2층 마스터룸 화장실 육조부분에 수전위치 변경 작업이 있던걸로 확인

에이콘 혹은 부속의 재사용은 압력전달된 물의 누수 및 에이콘 탈락의 주요 원인이 될 수 있음.

누출 사고가 있었던 라인이 온수라인이었으므로

같이 변경 되었을 냉수라인도 수정작업 권장함.

Branch Wiring 자재 Copper 구리선

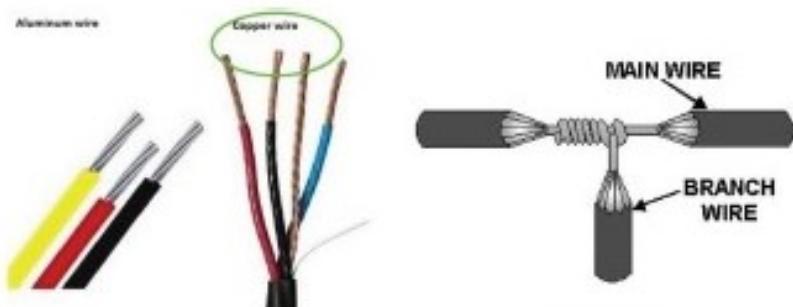

Limitations

Deficiencies

8.5.1 GFCI & AFCI

접지 오류 아크오류

누수구간 전기 콘센트 감도체크 : 이상없이 분전반 차단기 작동
정격전류는 220V 공차5%내로 안전

 Recommendation



4.1.1 Foundation 기초

WATER INTRUSION 수분 함량

Recommendation

모르타르 표면 위 목재류 부착을 하기 위한 적정 함수를 3~5%
 1차(2019. 11. 27) 검사시 20%이상으로 정확한 함수를 측정 불가
 2차(2019. 12. 10) 검사 시 사진 표면 함수를 2.0%
 물말 내부 100mm지점까지의 평균 함수를 4.0%



표면 함수



표면 함수

투과 함수

4.3.1 Floor Structure 바닥구조

JOIST MOISTURE 수분

Recommendation

SPP No2. 구조재의 출고 시 함수를 19%미만

실내 시공 후(약 50일 경과) 함수를 9~11%

2차 검사 후, 표면 및 투과 함수를 2% 미만



4.4.1 Wall Structure 벽 구조

WALL MOISTURE 수분

Recommendation

SPP No2. 구조재의 출고 시 함수를 19%미만

실내 시공 후(약 50일 경과) 함수를 9~11%

2차 검사 후, 보판 및 바탕 플레이트 함수를 13% 미만

방부목 출고 함수를 25% 이상
 검사 시 함수를 바탕 플레이트와 동일



THE KIM INSPECTION

070-8065-3633

goqud793@icloud.com

<https://www.kimgumsa.com>



(단지)

호

2019



Inspector

김준기

InterNACHI #18202221 / IAC2 # 100876

+821020563001

goqud793@icloud.com

중대 손상 및 위험요소


R4(침실4) 파티오창호 중대손상(교체요망)

보수가 어려울것으로 판단

부부욕실 유리파티션 교체요망(위험요소)



r4

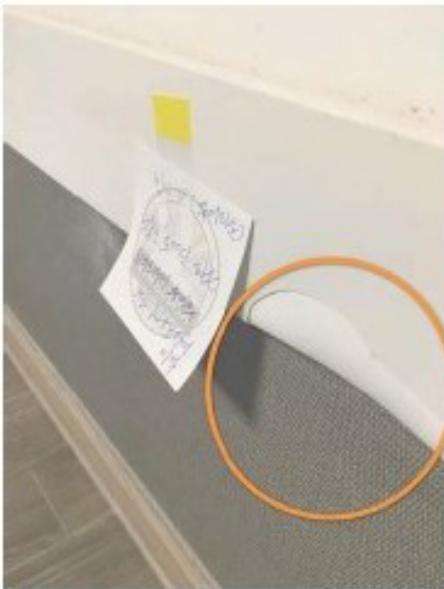


R.4 하부




R.4 상부



부부욕실

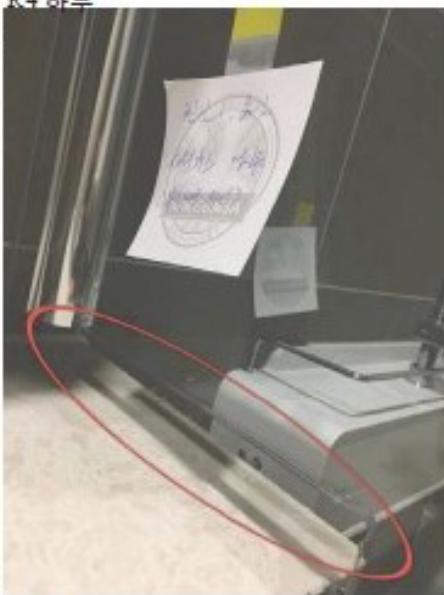

유리부족

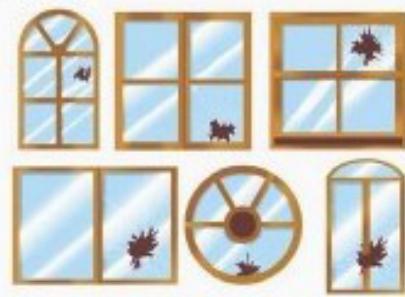

Estimated Cost(예상견적)

\$300-



2.2.6 Roof Drainage Systems

GUTTER LOOSE(연약한 물받이)


걸이쇠 스크류/리벳 미고정 되었음 - 물받이 탈락(이탈,꺽임), 처마끝단 파손, 물손상
과다(장마철)물흐름시 걸이쇠 탈락가능


안전장비(스카이)를 활용한 전문업체 시공추천(빌더 외)



Estimated Cost(예상견적)

\$600-

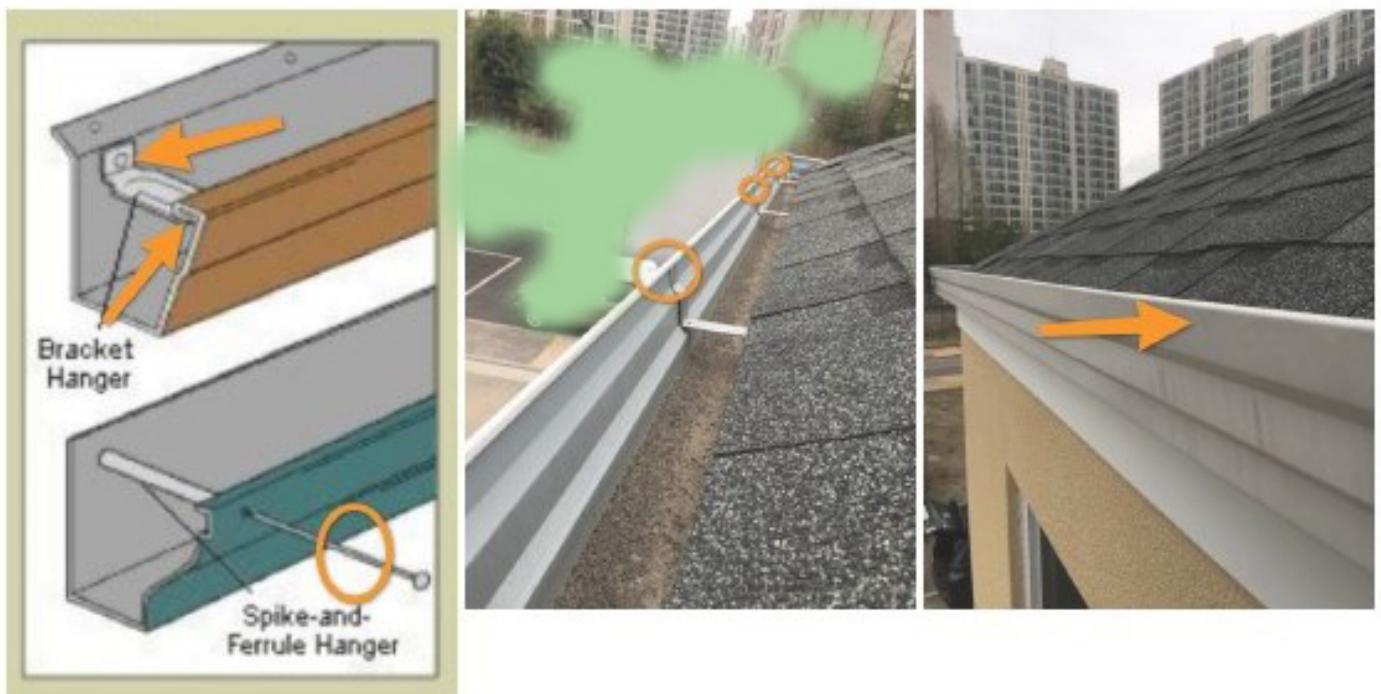

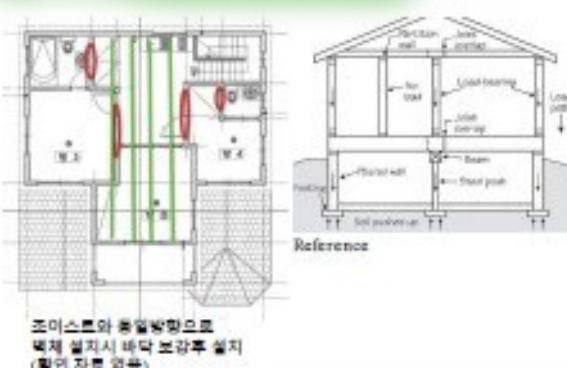

Joists have holes.
Install after backfilling the foundation
(check if there is a hole)

4.4.3 Wall Structure

ANCOR BOLT Anchors are missing

Anchors are missing from the foundation, which may cause collapse due to soil pressure.

Recommendation (Warning)
Check for anchors - Safety



TOILET BOWL - POOR DRAINAGE(양변기 배수불량)


하,오수관의 과도한 격임을 발견, 수정통기관 설치안됨

Recommendation

설비업체

Estimated Cost

\$1,200 - \$5,500

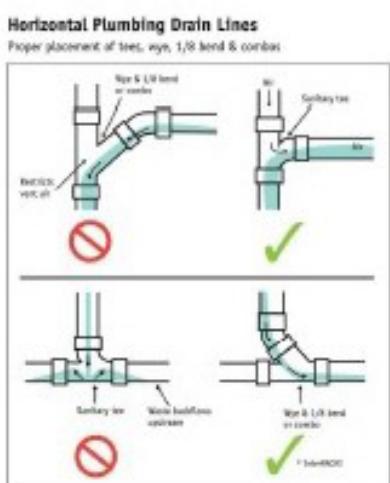


오하수 배관 라인은 유순해야 합니다
45도 유도배관 사용권장

통기관 미설치시,악취발생 및 물내림시 압력전달로 다른구역의 배관에 영향을 줌

Deficiencies 결함상태

10.1.1 Insulation(단열재)

IMPROPER INSTALLATION(부적절 설치)

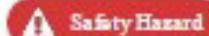


원활한 공기순환을 위해 단열재가 처마구간을 막으면 안됩니다
벽체골단 1"(25mm)이상 유격이나 래프터벤트(배풀)시공으로 간격유지

Recommendation

빌더.

Estimated Cost

\$500 - \$800

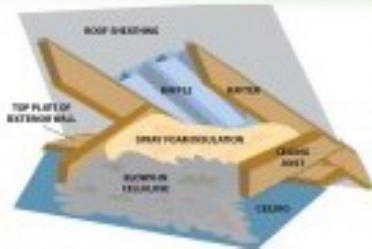

배풀사용여



2ND 지붕




2ND 지붕



2ND 지붕

10.1.2 Insulation

MISSING INSULATION(단열작업 안됨)

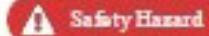

1층 육실구간에서 관찰된 바닥조이스트 부분 외 타구간도 단열재 없음 -
열손실, 단열, 차음, 습기, 소음 및 충격음 전달 등 문제있음

Recommendation(주진시공)

빌더